


# Endverschluss für Ceanderkabel bis 1kV Boîte d'extrémité pour câble Céander jusqu'à 1kV

## Freiluft VEFK

## Extérieur VEFK 6-16

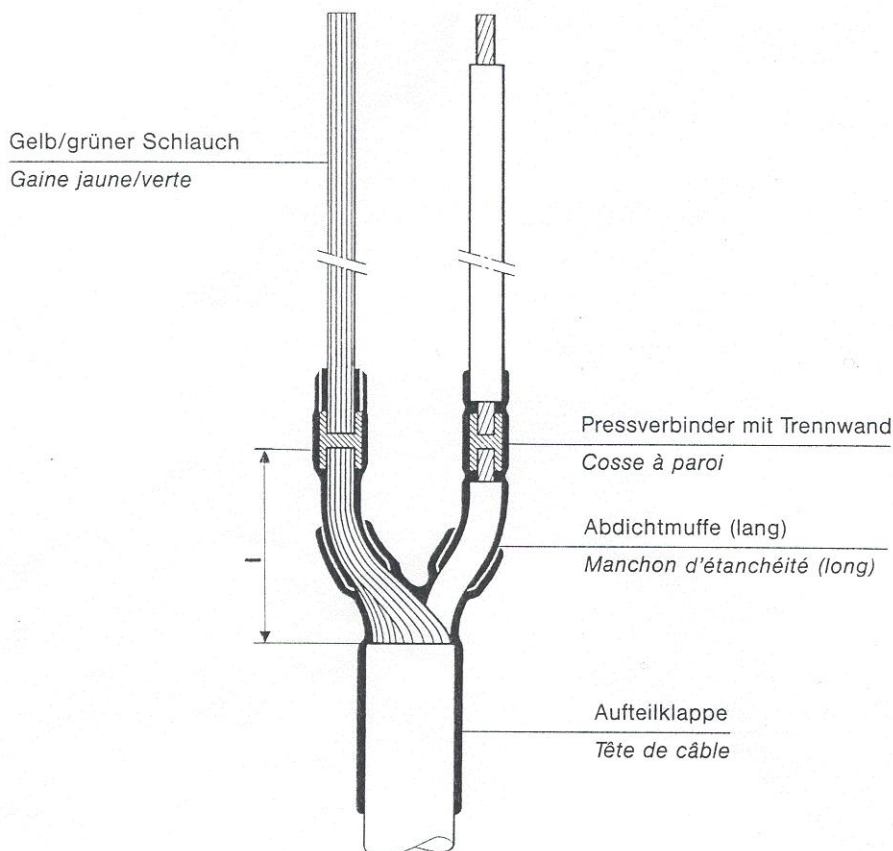

| VEFK                    | I (mm) |
|-------------------------|--------|
| 6— 16 mm <sup>2</sup>   | 70     |
| 25— 70 mm <sup>2</sup>  | 100    |
| 95—150 mm <sup>2</sup>  | 120    |
| 185—240 mm <sup>2</sup> | 150    |

### Achtung!

Vor jedem Schrumpfen ist die Isolierung oder der Kabelmantel zu reinigen.

### Attention!

Avant chaque rétreint, vous êtes obligés de nettoyer l'isolation ou le manteau de câble.

### Installation

1. Kabel anpassen und absetzen
2. Pressverbinder mit Trennwand gemäss Zeichnung (Mass 1) montieren.
3. Abdichtmuffen (lang) über Leiter schieben und aufschumpfen.
4. Aufteilkappe plazieren und von der Mitte ausgehend nach unten und dann nach oben schrumpfen.
5. Kabelschuh montieren, entgraten und entfetten, dann vorwärmen.
6. Abdichtmuffe (kurz) über Kabelschuh und Leiter schieben, gemäss Zeichnung plazieren und aufschumpfen.

### Installation

1. Adapter et dénuder le câble
2. Installer les cosses à paroi selon le dessin (dimension 1).
3. Enfiler les manchons d'étanchéité (longs) sur les conducteurs et les rétracter.
4. Positionner la tête de câble et commencer le rétreint à partir du milieu vers le bas et achever vers les doigts.
5. Installer, enlever les arêtes, dégraisser et préchauffer les cosses.
6. Enfiler les manchons d'étanchéité (courts) sur la cosse et le conducteur, positionner et rétracter selon dessin.